


PŮDORYS 1.NP - NAVRŽENÝ STAV  
M1:100

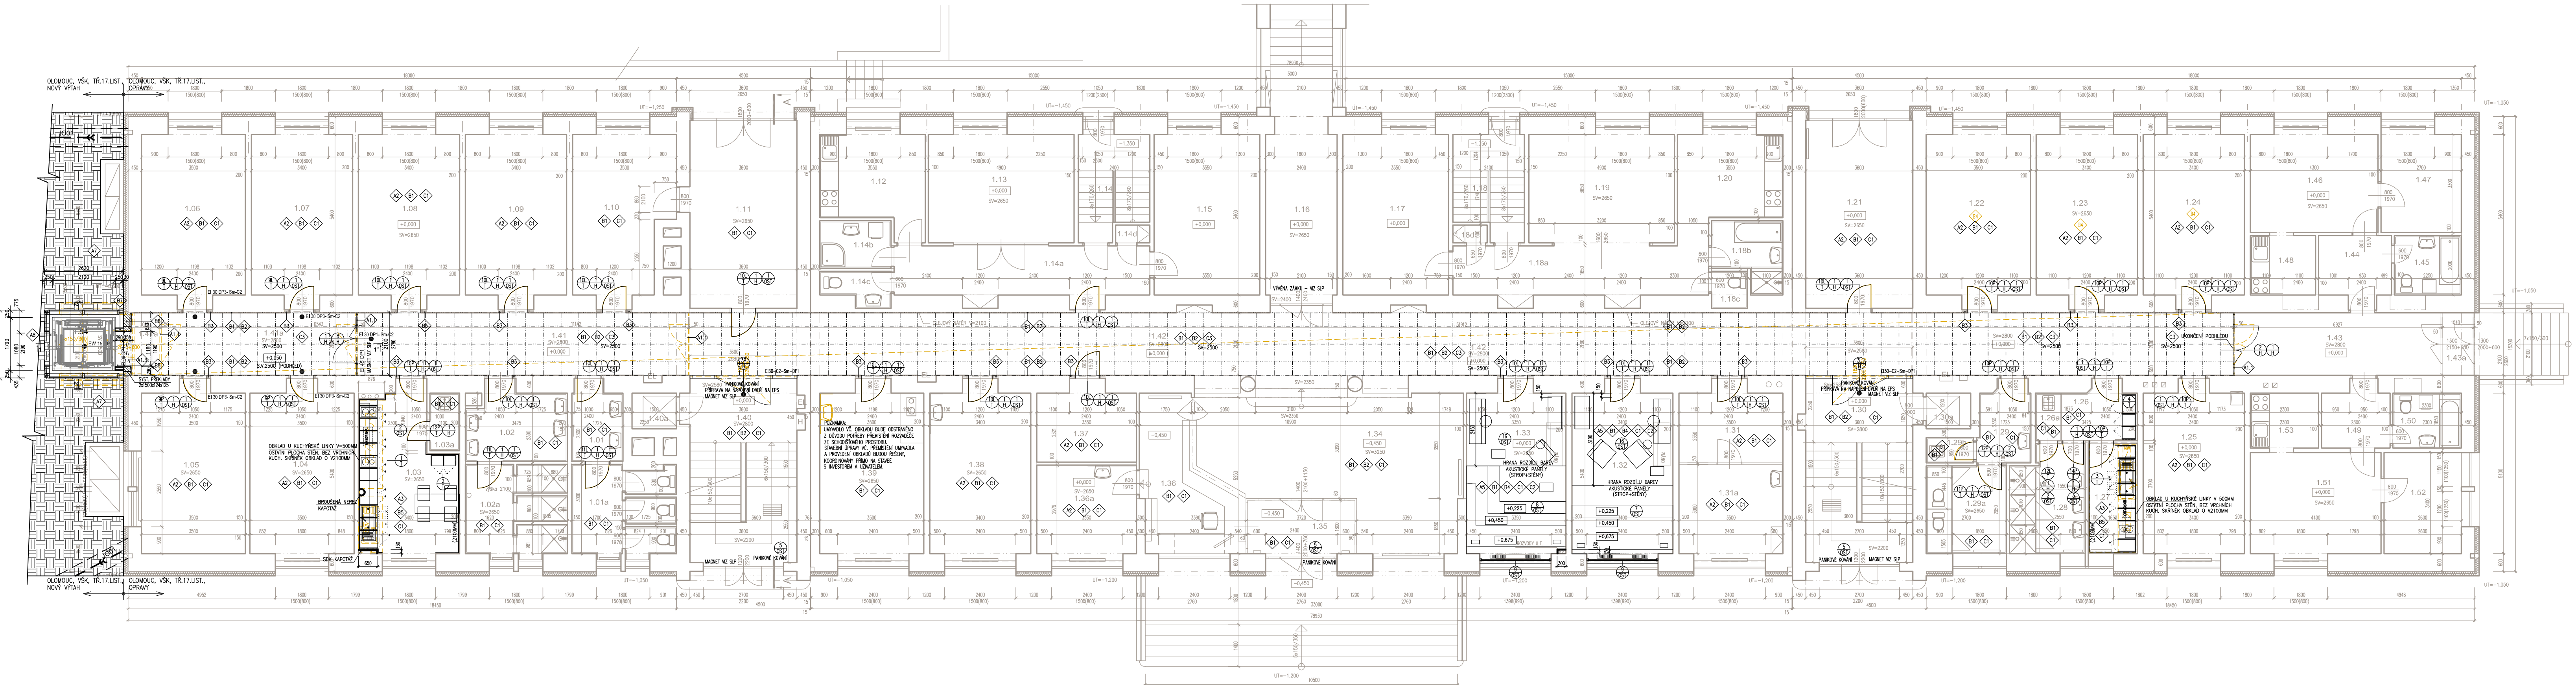

LEGENDA MÍSTNOSTÍ									
Číslo místnosti	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Strop (podhled)		Stěny		Ozn.	Poznámka
				Ozn.	Typ	Ozn.	Typ		
1.01	WC mužů – předstř.	4,46	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KD V=2000	B1
1.01a	WC mužů – WC	10,23	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KD V=2000	B1
1.02	Umývárna mužů – předstř.	8,06	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KD V=2000	B1
1.02a	Umývárna mužů – sprchy	10,04	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KD V=2000	B1
1.03	Kuchyně	16,87	VINYL	A3	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KD U KUCH. LNKY V=500MM+V=2100MM	B5
1.03a	Okád	1,94	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KD V=2000	B1
1.04	Pokoj	19,88	VINYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABION V=100MM	B1
1.05	Pokoj	19,81	VINYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABION V=100MM	B1
1.06	Pokoj	19,95	VINYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABION V=100MM	B1
1.07	Pokoj	19,40	VINYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABION V=100MM	B1
1.08	Pokoj	19,40	VINYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABION V=100MM	B1
1.09	Pokoj	19,40	VINYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABION V=100MM	B1
1.10	Sklad prádla	18,03	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KS V=100	B1
1.11	Sklad prádla	23,07	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KS V=100	B1
1.12	Kuchyně	11,28	NEŘEŠENO						
1.13	Obývací pokoj	18,34	NEŘEŠENO						
1.14	Schodiště	15,35	NEŘEŠENO						
1.14a	Chodba	8,34	NEŘEŠENO						
1.14b	Kašelna	2,46	NEŘEŠENO						
1.14c	WC	0,69	NEŘEŠENO						
1.15	Pokoj	19,82	NEŘEŠENO						
1.16	Spojovací chodba	14,67	NEŘEŠENO						
1.17	Pokoj	19,82	NEŘEŠENO						
1.18	Schodiště	8,34	NEŘEŠENO						
1.18a	Chodba	15,27	NEŘEŠENO						
1.18b	Kašelna	4,86	NEŘEŠENO						
1.18c	WC	1,50	NEŘEŠENO						
1.18d	Kašelna	0,69	NEŘEŠENO						
1.19	Obývací pokoj	18,33	NEŘEŠENO						
1.20	Kuchyně	11,39	NEŘEŠENO						
1.21	Pokoj	22,77	VINYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABION V=100MM	B1
1.22	Pokoj	19,85	VINYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABION V=100MM	B1
1.23	Pokoj	19,40	VINYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABION V=100MM	B1
1.24	Pokoj	19,40	VINYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABION V=100MM	B1
1.25	Pokoj	19,34	VINYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABION V=100MM	B1
1.26	Předstř.	4,63	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KD V=2000	B1
1.27a	Okád	1,34	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KD U KUCH. LNKY V=500MM+V=2100MM	B5
1.28	Kuchyně	6,10	VINYL	A3	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KD U KUCH. LNKY V=500MM+V=2100MM	B5
1.28	Sprchy mužů	8,77	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KD V=2000	B1
1.29	Předstř.	4,77	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KD V=2000	B1
1.29a	WC mužů	7,97	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KD V=2000	B1
1.29b	Okád	1,35	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KD V=2000	B1
1.30	Schodiště	23,06	PVC		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	PVC SOKL	B1 B2
1.30a	Výťah	1,80	NEŘEŠENO						
1.31	Salina užitkové	8,82	VINYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABION V=100MM	B1
1.31a	Salina užitkové	10,82	VINYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABION V=100MM	B1
1.32	Hudebna 2.	19,32	KOBELEC	A5	OMITKA oprava nově lepený minerální podhled S.V.=2600 mm	C2	OMITKA oprava nová soklová lišta	SOKLOVÁ LIŠTA	B1 B4
1.33	Hudebna 1.	19,05	KOBELEC	A5	OMITKA oprava nově lepený minerální podhled S.V.=2600 mm	C2	OMITKA oprava nová soklová lišta	SOKLOVÁ LIŠTA	B1 B4
1.34	Vstupní hala	39,10	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KS V=100	B1 B2
1.35	Zádvěr	6,74	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KS V=100	B1
1.36	Váňnice	13,58	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KS V=100	B1
1.36a	Váňnice – zázemí	10,34	VINYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABION V=100MM	B1
1.37	Kolárna	8,37	VINYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABION V=100MM	B1
1.38	Uklízečky	19,32	VINYL	A2	OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	FABION V=100MM	B1
1.39	Sklad prádla	19,86	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KS V=100	B1
1.40	Schodiště	23,20	PVC		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	PVC SOKL	B1 B2
1.40a	Výťah	1,80							

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - pokračování									
Číslo místnosti	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Strop (podhled)		Stěny		Ozn.	Poznámka
				Ozn.	Typ	Ozn.	Typ		
1.41a	Chodba	16,51	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KS V=100	B1
1.41		132,47	KD		OMITKA oprava MALBA nová	C1	OMITKA oprava MALBA nová	KS V=100	B1
1.42									
1.43	Chodba	14,55	NEŘEŠENO						
1.43a	Zádvěr	2,18	NEŘEŠENO						
1.44	Předstř.	5,38	NEŘEŠENO						
1.45	Koupeelna	4,50	NEŘEŠENO						
1.46	Pokoj	14,64	NEŘEŠENO						
1.47	Pokoj	9,36	NEŘEŠENO						
1.48	Kuchyně	4,40	NEŘEŠENO						
1.49	Okád	4,25	NEŘEŠENO						
1.50	Koupeelna	4,25	NEŘEŠENO						
1.51	Pokoj	15,41	NEŘEŠENO						
1.52	Pokoj	8,84	NEŘEŠENO						
1.53	Kuchyně	4,25	NEŘEŠENO						
1.54	Výťah	3,8							
Celkem		990,85							

SKLADBY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ UVEDENÝ V PŘÍLOZE D.1.1.02 SKLADBY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.

VYSVĚTLIVKY:

- KD – KERAMICKÁ DLAŽBA
  - KO – KERAMICKÝ OKLAD
  - KS – KERAMICKÝ SKL
  - ZP – ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚT
- VYSVĚTLIVKY OZNAČENÍ:
- OKAZ – SKLADBY KONSTRUKCÍ
  - OKAZ – PRVKY PSV

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
  - ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
  - ODSTRAŇOVANÉ, DEMONTOVANÉ PRVKY
  - NOVÉ KONSTRUKCE
- ZDVO TL200+250 Z TVÁRNÍ AUTOKLÁVOVANÉHO POROBETONU, ROZMĚR 599x249x200(249)MM, ZDĚNÍ NA SYSTEMOVOU MALTU <standard-ZK1>

LEGENDA PBŘ

- DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

ZÁKAZNÍK: STAVOPROJEKT OLOMOUČ a.s. Holičská 568/31v, 779 00 OLOMOUČ Telefon: 585531111, E-mail: info@stavoprojekt.cz IČO: 45192031, DIČ: CZ45192031		RAZÍTKO:	
STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		ŘEDITEL: RNDr. Lukáš Štaubný	
OBJEDNATEL: Správa kolejí a menz UP, Šmeralova 12, 771 00 Olomouc		VEDOUcí PROJEKTANT: PaedDr. Zlaja Štaubná	
MÍSTO STAVBY: VŠ kolej UP Olomouc		Odpovědný projektant: Ing. Yvona Hoppová	
PARCELA: st. 1364, 94/63 a 94/62, k.ú. Olomouč-město (710504)		VYPRACOVAL: Ing. Yvona Hoppová	
KRAJ: Olomoucký		MĚŘÍTKO: 1:100	
ZAKÁZKA: Olomouc, VŠK, tř.17 Listopadu, opravy Olomouc, VŠK, tř.17 Listopadu, nový výťah			
ČAST: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ČAST: D.1.1	
VÝKRES: PŮDORYS 1.NP - NAVRŽENÝ STAV		ČÍSLO VÝKRESU: b.09	